

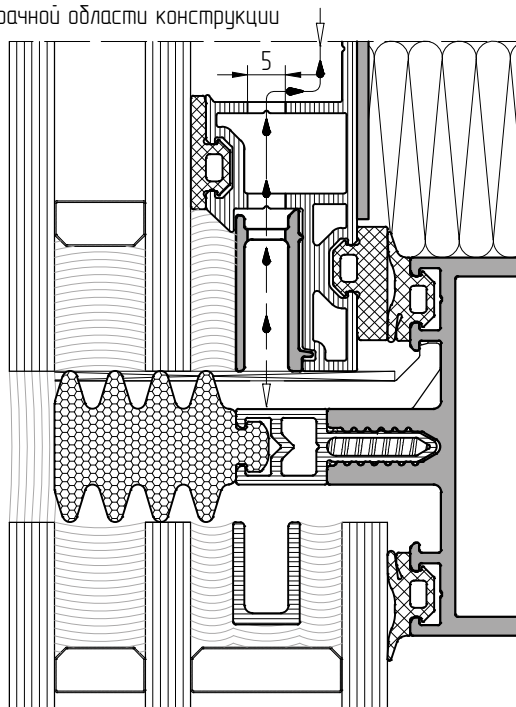



Обработка профилей и сборка кассет непрозрачной области конструкции
Схема расположения дренажных и вентиляционных отверстий

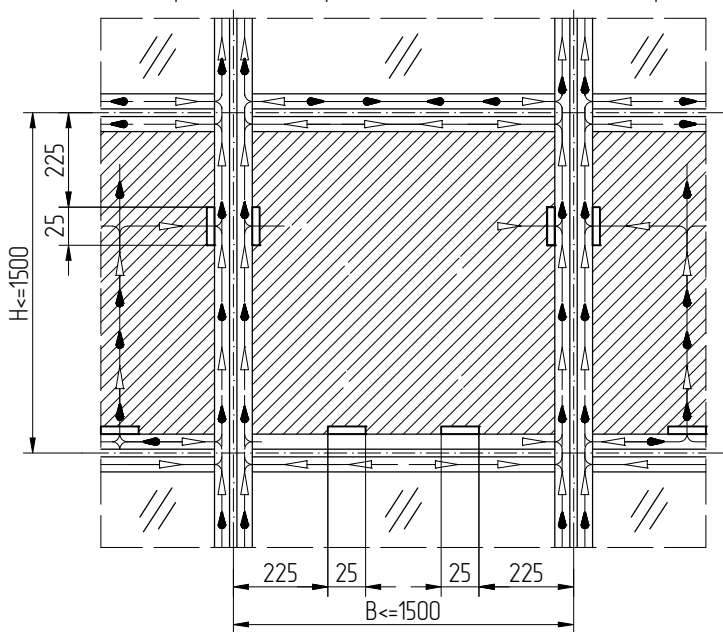


Обработка профилей АУРС.F50.1934 под установку угловых закладных АУРС.F50.5137

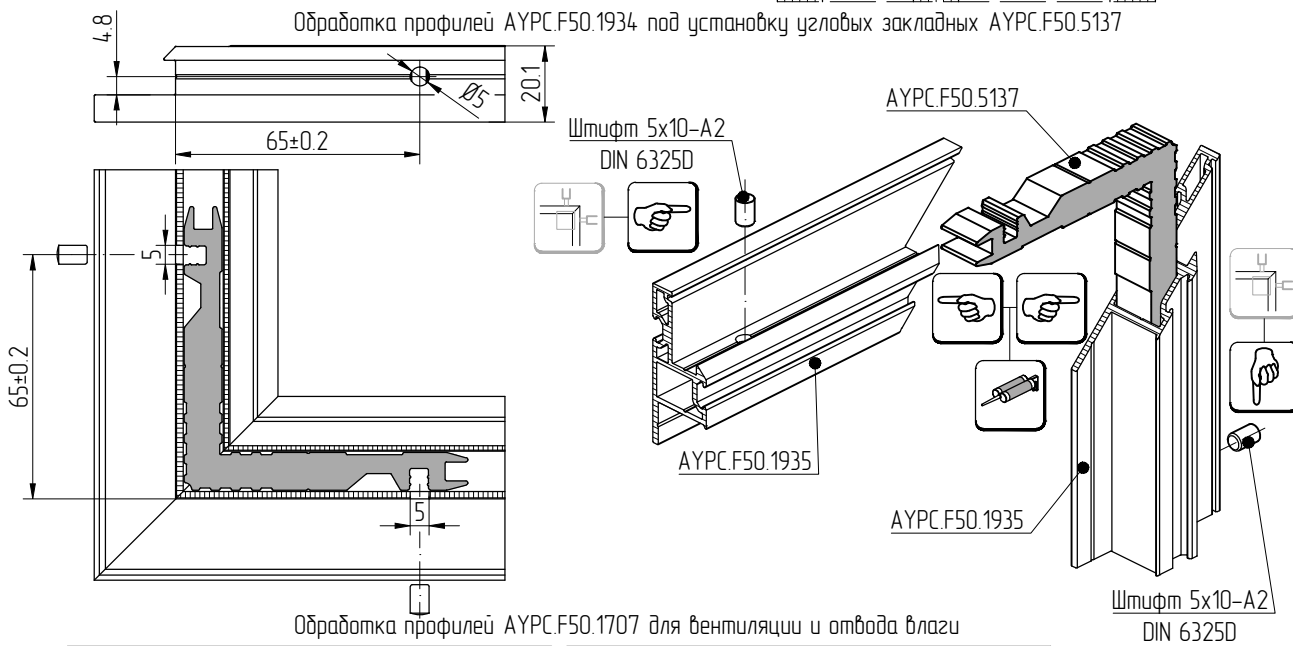

Обработка профилей АУРС.F50.1707 для вентиляции и отвода влаги

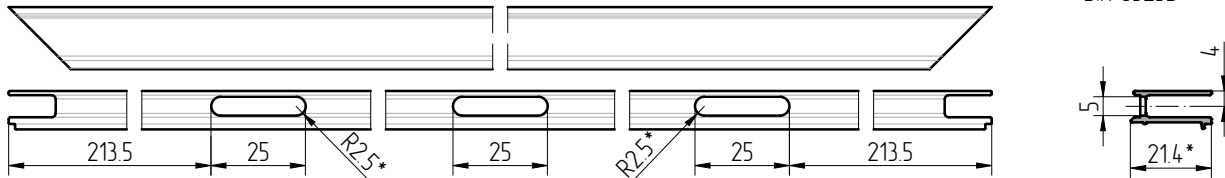

Обработка профилей АУРС.F50.1935 для вентиляции и отвода влаги

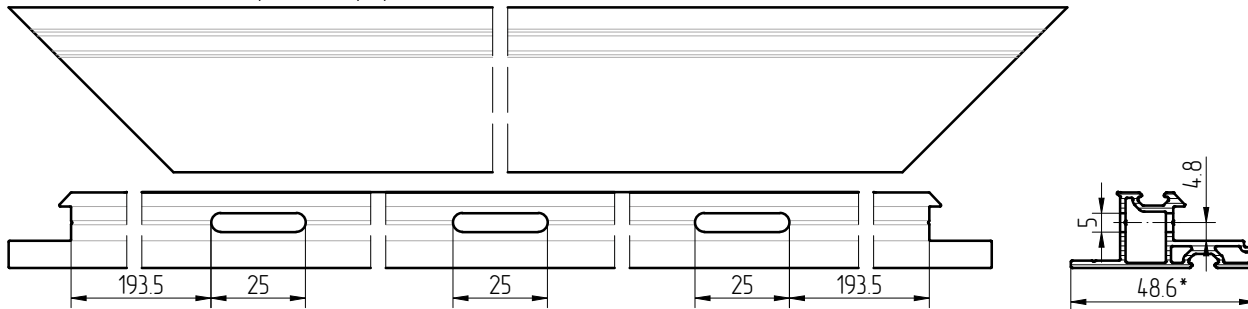

Пазы 5x25 в профилях рамки панели (при $B > 1500$ дополнительно выполнять паз 5x25 по центру нижних профилей панели, при $H > 1500$ дополнительно выполнять паз по центру вертикальных профилей панели)