

Установка заполнения в оконной створке

1. Схема установки подкладок под стекло и заполнение приведена на с. 05.06

2. Штапик и уплотнитель выбираются по схеме на с. 05.01.

3. Резиновые уплотнители в углах подрезаются согласно схеме на с. 05.02.

Длина уплотнителя должна быть больше длины паза под него на 2-3%.

В местах стыка уплотнитель склеить.

1 – профиль рамы

2 – профиль створки АУРС.С43.0201, АУРС.С43.0202, АУРС.С43.0204,

3 – профиль штапика

4 – внутренний уплотнитель стекла

5 – уплотнитель притвора рамы и створки

6 – средний уплотнитель

7 – наружный уплотнитель стекла

8 – подкладка опорная АУРС.С43.0901

9 – выравнивающая рихтовочная подкладка

10 – заполнение/остекление

