



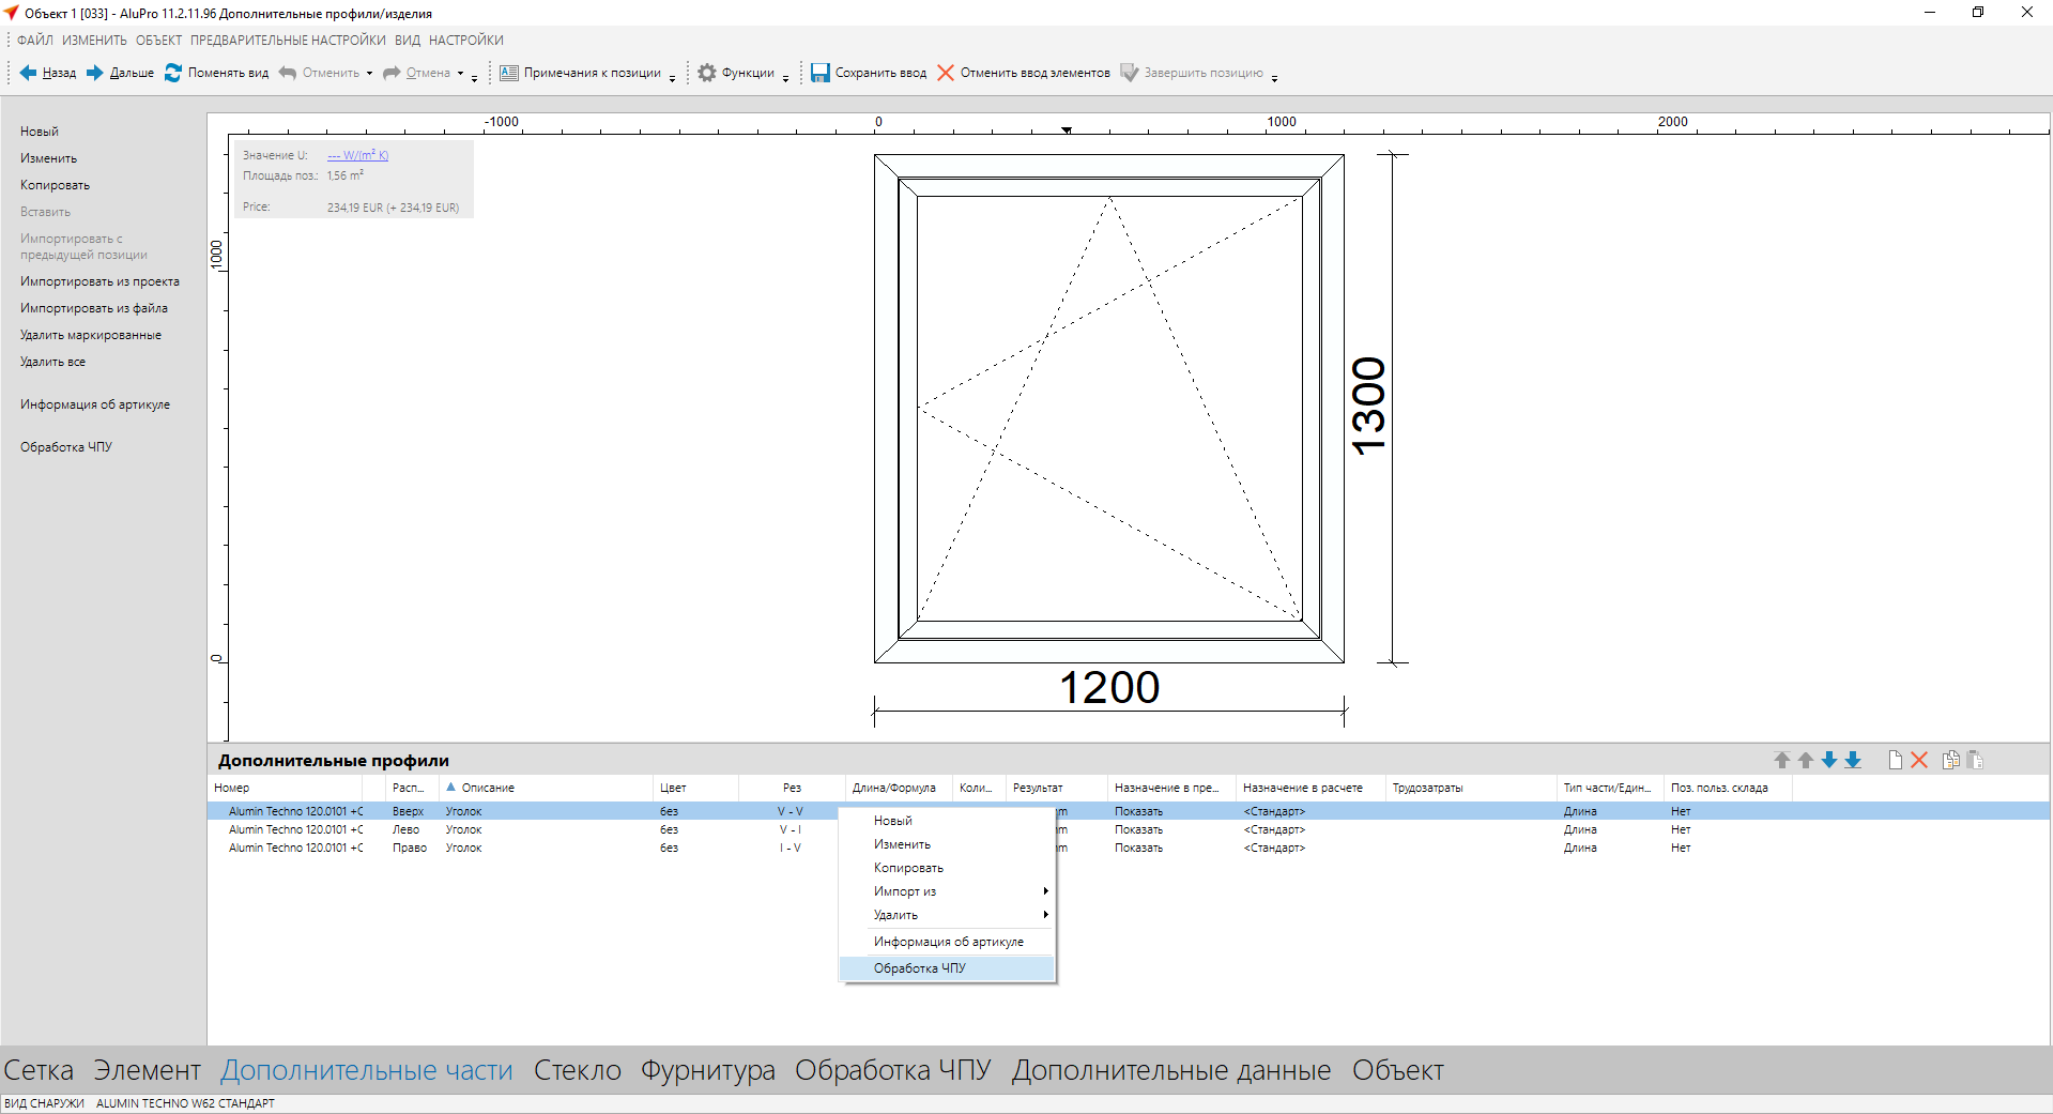

Откроется окно обработок, в котором можно выбрать существующие обработки из базы данных ЧПУ либо создать новые. Для этого нажмите клавишу **Новый**.
Откроется окно создания обработок для уголка.

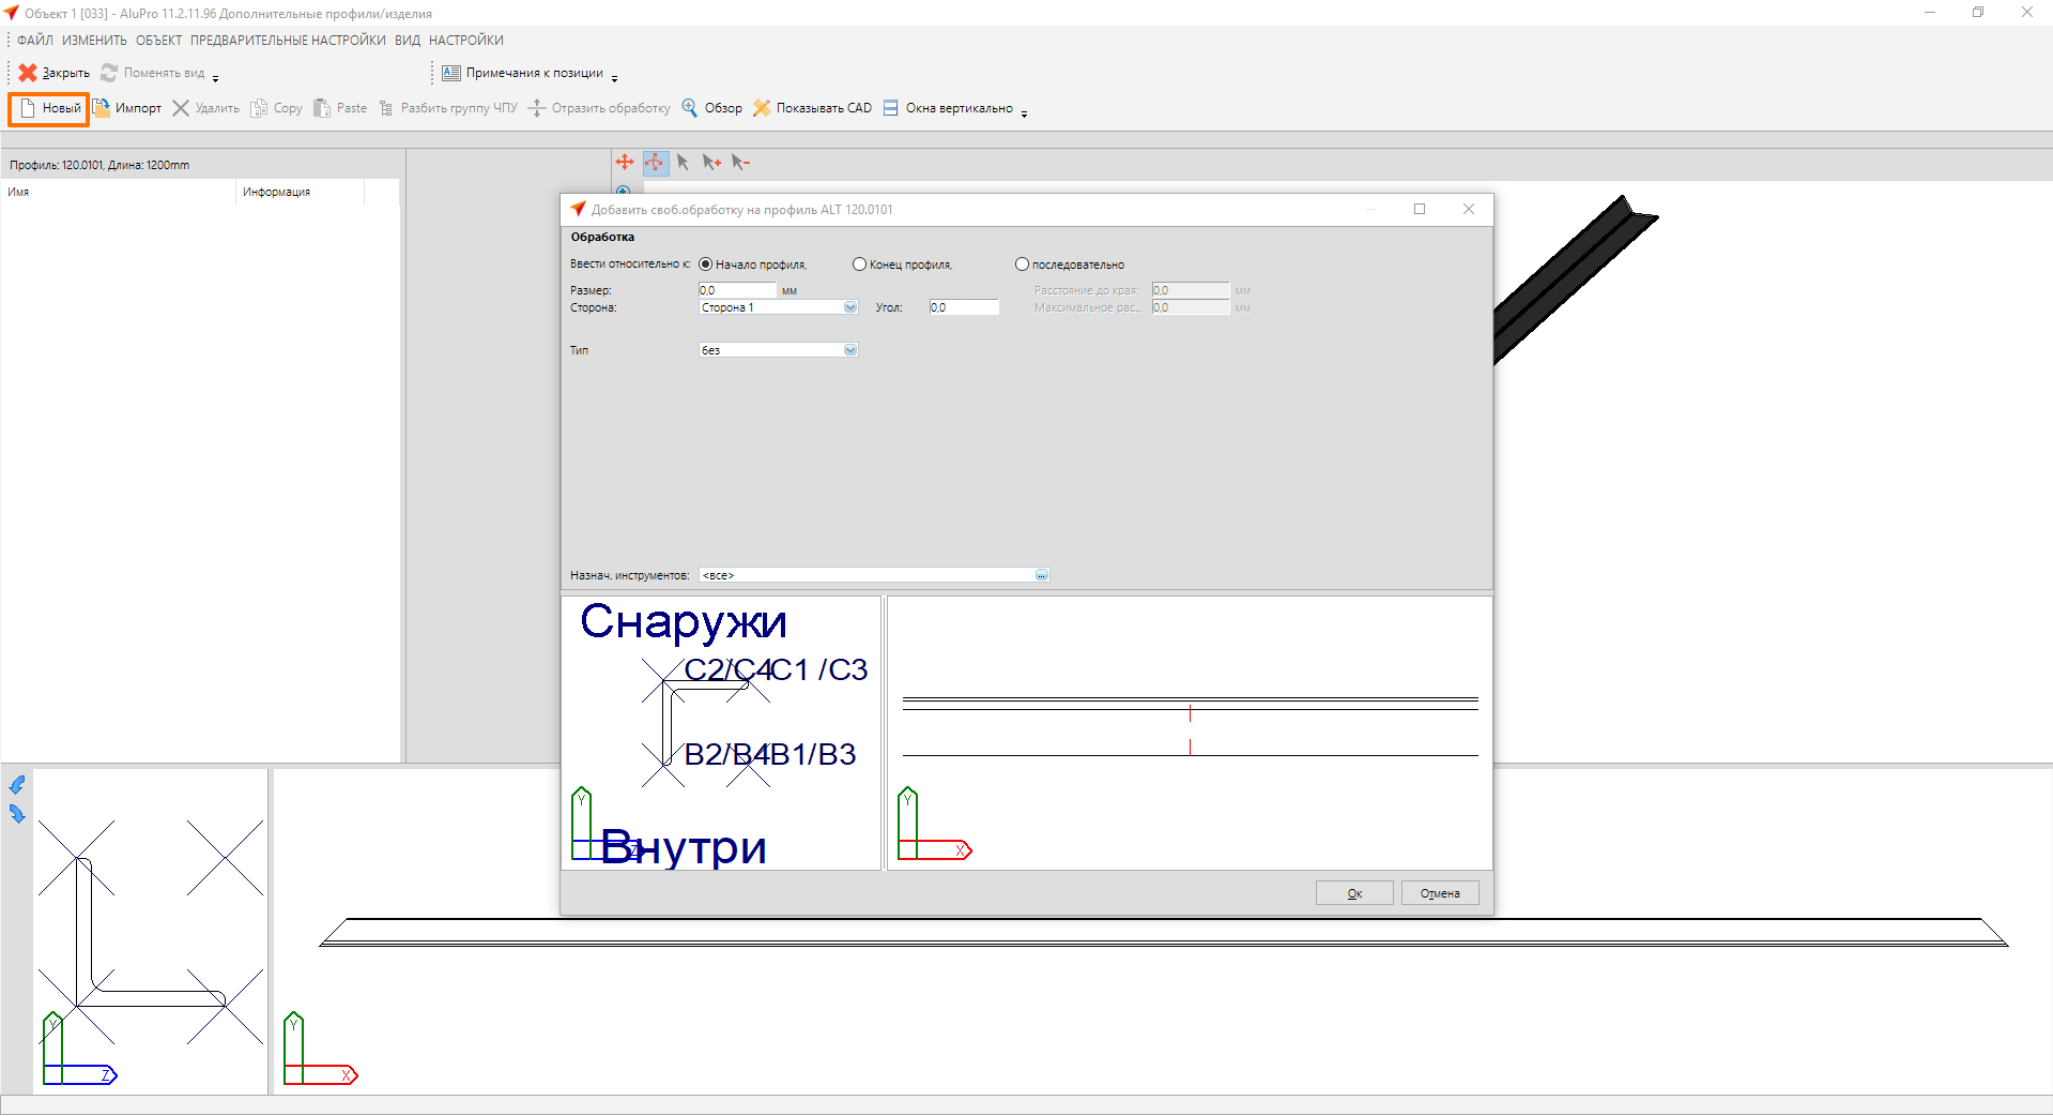

Создайте программу обработки сверления профиля. Для этого заполните необходимые поля.

Например:

Последовательная обработка, отступ от краёв профиля 250 мм, максимальный расстояние между отверстиями 250 мм. Сторона обработки 2 (внутренняя), тип обработки — сверление. Ссылки относительно осей Y и Z — C2. Позиция сверла относительно оси Y — 10 мм и диаметр сверления 4 мм. Обработка относительно оси Z — 2 мм, глубина обработки 2 мм.