


2. Уход и обслуживание




2.3.1. Точки смазывания петель, (фурнитура Alutech)

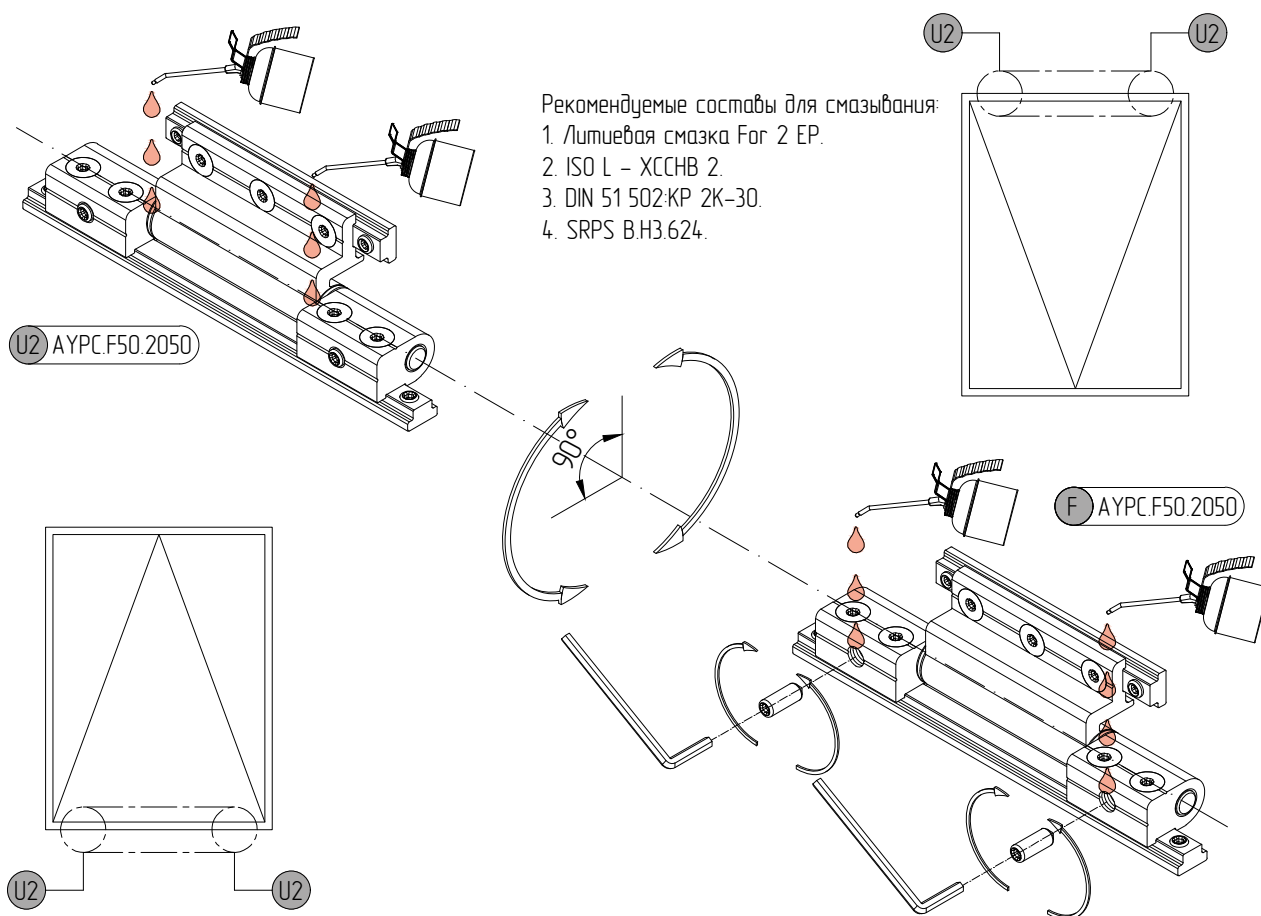

2.3.2. Комплект запорный Stublina-T.C.

Окно верхнеподвесное ALT F50RW

Окно нижнеподвесное ALT F50RW

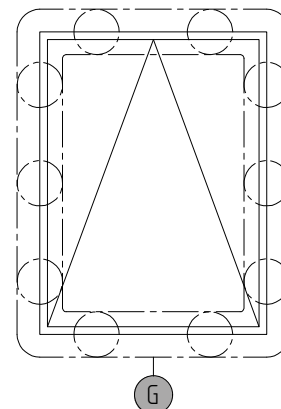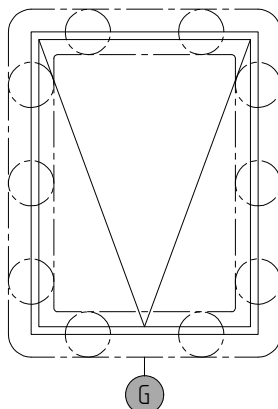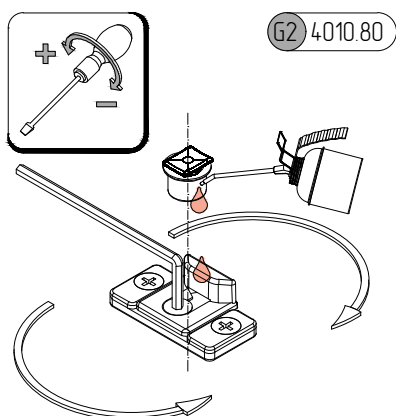

2.3.3. Переключатель угловой Stublina-T.C.

Окно верхнеподвесное ALT F50RW

Окно нижнеподвесное ALT F50RW

