
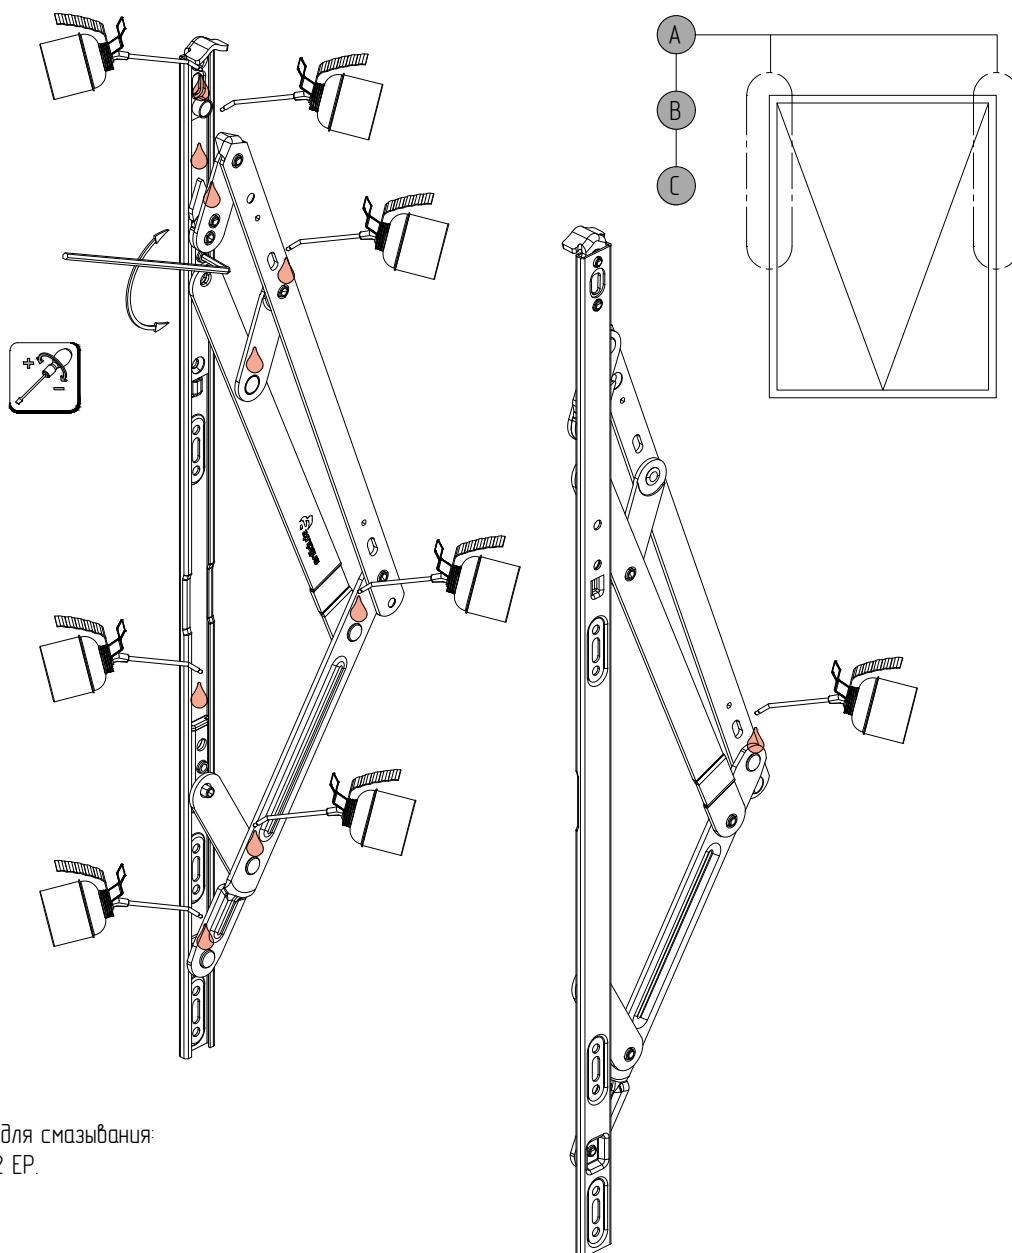


2. Уход и обслуживание

2.3.1. Точки смазывания и регулировки усилия открывания фрикционных ножей (фурнитура Stubline)

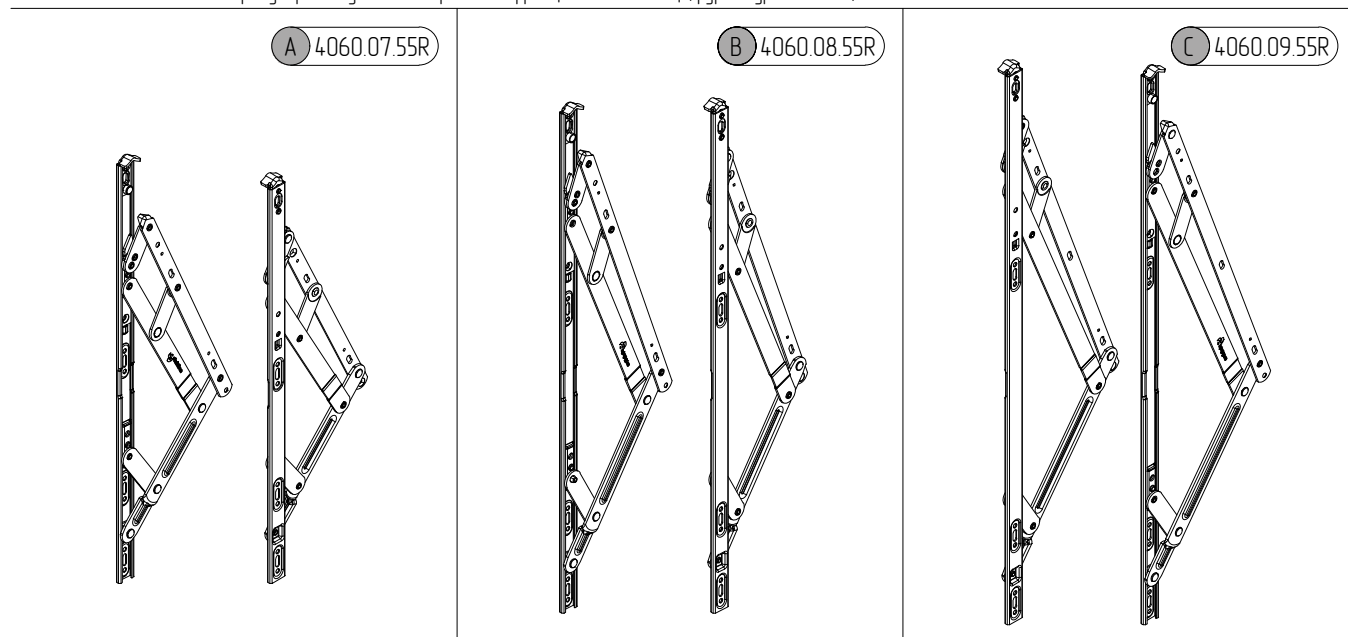

Рекомендуемые составы для смазывания:

1. Литиевая смазка For 2 EP.
2. ISO L – XCCHB 2.
3. DIN 51 502-KP 2K-30.
4. SRPS B.H3.624.